Akcesoria montażowe do siłowników okrągłych z magnesem
Seria AS, CBF, P, DM


AS



CBF


P


GM

Materiał	Stal
Uwaga	pasujący do okrągłego siłownika z magnesem Seria ACMT, DVMT


AS / .. Mocowanie wahliwe

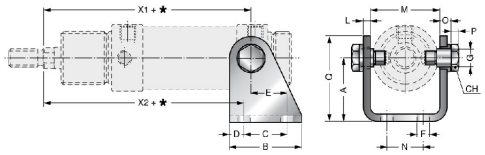

* = Skok

Ø	X1	X2	A	B	C	CH	D	E	ØF	ØG	L	M	N	O	P	Q	Typ
32	125	121	35	40	24	13	8	20	7	10	4	38,1	20	6	4	47	AS/32
40	146	143	40	50	30	17	10	27	9	12	5	46,1	28	7	5	53	AS/40
50	158	154	45	54	34	19	10	30	9	14	6	57,1	36	8,5	6	59	AS/50


CBF / .. czop wahliwy

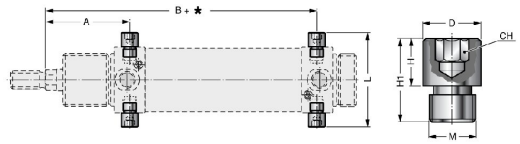

* = Skok

Ø	A	B	CH	ØD	H	H1	L	M	Typ
32	47	125	5	10	8	14	51	M8x1	CBF/32
40	57	146	6	12	9,5	16,5	61	M10x1	CBF/40
50	62	158	6	14	11	20	75	M12x1,5	CBF/50

P / .. Mocowanie stopowe

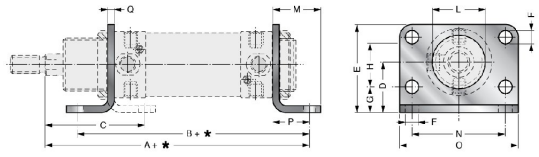


* = Skok

Ø	A	B	C	D	E	F	G	H	L	M	N	O	P	Q	Typ
32	148	124	48	28	49	7	14	28	30	21	52	66	14	4	P/32
40	178	153	60	33	58	9	18	30	38	30	60	80	20	5	P/40
50	190	160	64	40	70	9	20	40	45	30	70	90	20	6	P/50-S

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.

DM / .. Nakrętka kołnierzowa

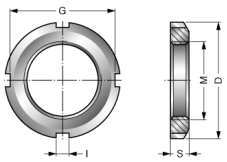

Ø	ØD	G	I	M	S	Typ
32	45	40	5	M30x1,5	7	GM/32
40	50	46	5	M38x1,5	8	GM/40
50	58	52	6	M45x1,5	9	GM/50

Ilustracje niewiążące
Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.